

نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال ۲۲، شماره ۶۳، بهار ۱۳۹۷، صفحات ۲۴۰-۲۲۵

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

بررسی روند تغییرات زوایه مرکزی و شعاع مرکزی در مناندرهای رودخانه گاماسیاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

^۱سمیه سلطانی گردفرامرزی

^۲سمیه عسگری ورزیده

^۳مهندی تازه

چکیده

اکثر سازه‌های آبی مانند سدها، پل‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ در کنار رودخانه‌ها ساخته شده و تحت تاثیر تغییرات موفولوژیکی رودخانه قرار می‌گیرند. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌تواند در افزایش دقت بررسی این تغییرات موثر باشد. در این پژوهش، مورفوولوژی قسمتی از رودخانه گاماسیاب در استان همدان به طول ۵۰ کیلومتر در شهرستان نهادوند بررسی شده است. بدین منظور تصاویر سنجده TM و ETM ماهواره‌ی لندست در سه دوره زمانی ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ مسیر رودخانه، در محیط نرم‌افزار ARCGIS رقومی شد. سپس در محیط نرم‌افزار AUTO CAD، برخی پارامترهای هندسی رودخانه مانند زاویه مرکزی، شعاع دایره مماس بر قوس‌ها، طول رودخانه و تعداد قوسها برای بررسی تغییرات با روش برازش دایره‌های مماس بر قوس رودخانه اندازه‌گیری گردید. سپس با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری بر روی مقادیر پارامترهای هندسی صورت گرفت. بررسی مقادیر پارامترهای هندسی به دست آمده گویای آن است که با افزایش تعداد مناندر از ۱۵ عدد در سال ۱۹۹۰ به ۴۰ عدد در سال ۲۰۱۳ تغییرات

Email: ssoltani@ardakan.ac.ir

^۱. استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان (نویسنده مسئول)

^۲. دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه اردکان

^۳. استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

مورفولوژی قابل توجهی در این بازه از مسیر رودخانه دیده شده و طول رودخانه از حدود ۵۱ کیلومتر به حدود ۶۰ کیلومتر افزایش یافته است. همچنین با توجه به روند افزایشی شاعع پیچان رودها از سال ۱۹۹۰ نسبت به سال ۲۰۱۳ (از ۵۹۳/۷ به ۲۰۳/۱ متر) و افزایش زاویه مرکزی از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۳ از حدود ۵۸ درجه به ۶۲/۵ درجه، شکل رودخانه به صورت خم‌دار توسعه یافته تبدیل شده است.

واژگان کلیدی: مورفولوژی رودخانه، مئاندر، زاویه مرکزی، طول رودخانه، شاعع.

مقدمه

مورفولوژی رودخانه علم شناخت سیستم رودخانه از نظر شکل و فرم کلی، ابعاد و ویژگی‌های هندسه هیدرولیکی، جهت و نیمرخ طولی بستر و نیز و مکانیزم تغییرات آن می-باشد. بررسی مورفولوژی برای درک شرایط فعلی و پتانسیل تغییرات احتمالی رودخانه در آینده ضرورت دارد و شاید تنها از این طریق است که می‌توان رفتار طبیعی رودخانه را نسبت به تغییرات طبیعی و یا اقدامات ناشی از اجرای طرح‌های مختلف مهندسی رودخانه پیش-بینی نمود. لئپلد و ولمن^۱ (۱۹۶۰: ۷۷۰) بر اساس تجربیات خود و دیگران، عوامل مؤثر در تغییرات مورفولوژی رودخانه را بدۀ جریان، بار رسوبی، شب طولی، وضعیت و شرایط زمین‌شناسی بستر (کanal آبراهه)، مقاومت جداره و کف بستر در مقابل جریان، پوشش گیاهی و عوامل انسانی مانند اقدامات و سازه‌های دست‌ساخت می‌داند. رودخانه طبیعی تحت تأثیر عوامل و متغیرهای مختلف همواره از نظر ابعاد، شکل، راستا و الگو یا پلان در تغییر و تحول است. تغییرپذیری رودخانه در کوتاه مدت ممکن است تدریجی و پیوسته ولی در دراز مدت یا تحت شرایط خاص ناپیوسته و ناگهانی باشد (ریماندو^۲ و همکاران، ۲۰۰۵). امروزه بررسی تغییر کاربری اراضی، پوشش گیاهی و تحول مورفولوژیکی رودخانه‌ها در علوم مهندسی رودخانه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS از اهمیت بسزایی

¹ Leopold and Wolman

² Remondo



برخوردار است. در ایران برای مثال ارشد و همکاران (۱۳۸۶: ۱۸۵) روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کارون در بازه گتوند تا ایستگاه فارسیاب بر اساس چهار سری تصویر ماهواره‌ای در بازه زمانی ۱۳۸۲-۱۳۶۹ مورد بررسی قراردادند. نتایج نشان داد که خصوصیات قوس‌ها در طول رودخانه در حال تغییر بوده و مقدار جابه‌جایی عرضی قوس‌ها در مناطقی به ۱۹۵۰ متر در طول ۱۳ سال رسید. یمانی و شرفی (۱۳۹۱: ۱۷) نشان دادند که تغییرات مورفولوژی و فرسایش کناری رودخانه هر رود از بالادست به طرف پایین دست کاهش یافته است. همچنان ساختمان زمین شناسی و لیتلولوژی بستر و کناره رودخانه، مهمترین عوامل تغییر پایداری بستر به شمار می‌روند. رضایی مقدم و همکاران (۱۳۹۱: ۱۲۵) الگوی هندسی رودخانه قزل اوزن را با استفاده از تحلیل هندسه فرکتال بررسی کردند. نتایج حاکی از تغییرات زیاد در بازه شریانی و تغییرات کم در بازه کوهستانی رودخانه بود. یوسفی و همکاران (۱۳۹۲: ۸۷) بهمنظور بررسی تغییرات برخی از پارامترهای مثاندر در رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، پارامترهای مورفولوژیکی ۲۰ مثاندر در بازه‌ای به طول ۱۲۸ کیلومتر رودخانه کارون را پس از تعیین نقشه کاربری اراضی برای هر دوره تعیین کردند. محمدی و سیف (۱۳۹۳: ۶۱) روند تغییرات رخسارهای ژئومورفولوژی مخروطه دلتایی زاینده رود را با استفاده از سنجش از دور بررسی کردند. بیاتی خطیبی (۱۳۹۳: ۶۳) تغییرات پیچان رود آجی چای در پهنه سیلاپ دشت را مورد بررسی قرار داد. نتایج او نشان داد که زمان لازم برای جابه‌جایی کامل در بخش‌های رودخانه متفاوت است و میزان سینوزیته در طول مسیر با زمان تغییر کرده است. رضایی مقدم و پیروزی نژاد (۱۳۹۳: ۱۱۲) از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای به منظور تعیین جابه‌جایی مسیر رودخانه استفاده کردند. نتایج نشان داد که سطوح فرسایش یافته در رودخانه بیشتر از سطوح رسوب‌گذاری شده می‌باشد. پیروان و همکاران (۱۳۹۵: ۱۵۲) رودخانه قزل اوزن سفلی را از نظر مورفولوژیکی طبقه بندی کرده و روند تغییرات آن را در طی دوره ۳۷ ساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که غالب ترین حالت فرسایش در انحناهای مثاندر حالت توسعه یافتنگی است که حدود ۵۶ درصد کل فرسایش در این رودخانه است. جواهری طهرانی و همکاران (۱۳۹۵: ۲۶) ریخت‌شناسی پیچان رودهای رودخانه زاینده‌رود در پایین دست سد

زاینده رود را با تکنیک‌های RS و GIS مطالعه کرده و افزایش ضرب خمیدگی و کاهش شعاع قوس‌های رودخانه و طول موج پیچش‌ها بدلیل تصرف در حریم رودخانه را گزارش کردند. رشیدی و همکاران (۱۳۹۵: ۴۳) تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را مطالعه نمودند. نتایج حاکی از تغییرات چشمگیر در مورفولوژی رودخانه از جمله عرض، مثاندرها و ایجاد جزایر رسوبی بدلیل کاهش دبی، ساخت پل‌های متعدد در مسیر، عوامل زمین شناسی و پوشش گیاهی بوده است. بررسی تحقیقات گذشته نشان می‌دهد بررسی مورفولوژی رودخانه در سایر کشورها نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. از جمله گاسوامی^۱ و همکاران (۱۹۹۹: ۲۳۰) با بررسی تغییرات کanal رودخانه آسام در هند تغییرات متوالی در وضعیت و موقعیت خطوط ساحلی را نتیجه‌ای از فرسایش کناره‌ای می‌دانند. هم چنین وینترباتوم^۲ (۲۰۰۰: ۲۰۱) تغییرات کanal رودخانه‌های تی و تومن را در اسکاتلندر در شرایط کوتاه و میان مدت با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و عکس‌های هوایی بررسی کرد و نتیجه گرفت در شرایط میان مدت میانگین عرض کanal رودخانه‌ها و در شرایط کوتاه مدت روند تغییر شکل رودخانه‌ها کاهش یافته است. تایمر^۳ (۲۰۰۳: ۲۲۰۰) با بررسی روش‌های کنترل تغییرات رودخانه‌های پیچان‌رودی، نتیجه گرفت که پیچان‌رودی شدن رودخانه به شدت تحت تاثیر موقعیت گسل‌ها و فرونشت‌های غیر عادی است. الرو^۴ (۲۰۱۰: ۲۵۲) در مطالعه‌ای بر روی رودخانه ابرو در اسپانیا به بررسی تغییرات مورفولوژیکی و مهاجرت رودخانه طی ۸۰ سال پرداخت. نتایج مطالعه‌ی نشان داد که در طول دوره مورد مطالعه این رودخانه تغییرات زیادی کرده و در برخی مناطق، رودخانه تا بیشتر از ۷ کیلومتر جابه‌جا شده است. کریکی و همکاران (۲۰۱۵: ۱۱۰۷) تغییرات مورفولوژیکی رودخانه تارو در ایتالیا در دو قرن اخیر را بررسی کرده و نشان دادند بیشترین تغییرات را انسان برای مقاصد کشاورزی و صنعتی، ساخت پل‌های متعدد و ساحل‌سازی ایجاد کرده است. با توجه به تحقیقات انجام شده، مسئله اصلی این پژوهش بررسی تغییرات


¹ Goswami² Winterbottom³ Timar⁴ Ollero

رودخانه گاماسیاب است که در سال‌های گذشته راههای ارتباطی، اراضی زارعی و به طور خلاصه سازه‌های انسانی را در کناره‌های رودخانه مورد تهدید قرار داده است. بنابراین هدف آن است تا تغییرات مورفوژوئی بخشی از رودخانه گاماسیاب از نقطه نظر شعاع و زوایه مرکزی و تعداد قوسها در دوره ۱۳۹۰-۲۰ مورد مطالعه قرار گیرد و میزان توسعه یافتنی پیچانرودها بررسی گردد.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

رودخانه گاماسیاب یکی از سرشاخه‌های اصلی رود کرخه در غرب کشور در محدوده استان همدان و شهرستان نهاوند انتخاب گردید (شکل ۱). حوضه مورد مطالعه در مختصات ۵۷ و ۳۴ تا ۲۷ و ۳۳ درجه عرض جغرافیایی و ۵۳ و ۴۷ تا ۳۷ و ۴۸ درجه طول شرقی واقع شده است. مساحت حوضه $1706/7$ کیلومترمربع بوده و مرتفع‌ترین قله در محدوده موردمطالعه، ورخاش کوه در رشته‌کوه گرین به ارتفاع ۳۶۳۹ متر و کمترین ارتفاع در خروجی رود گاماسیاب از حوضه موردمطالعه با ۱۴۲۰ متر ارتفاع قرار دارد. رودخانه گاماسیاب در این حوضه از ارتفاعات واقع در خطالرأس‌های کره گرین از رشته زاگرس سرچشممه گرفته و پس از ورود به دشت نهاوند (به مساحت $839/32$ کیلومترمربع) و عبور از کناره شهر نهاوند، سرشاخه‌های دیگری از ملایر (رود خرمآباد)، تویسرکان (قلقل رود) و کنگاور (خرم رود) دریافت می‌کند.

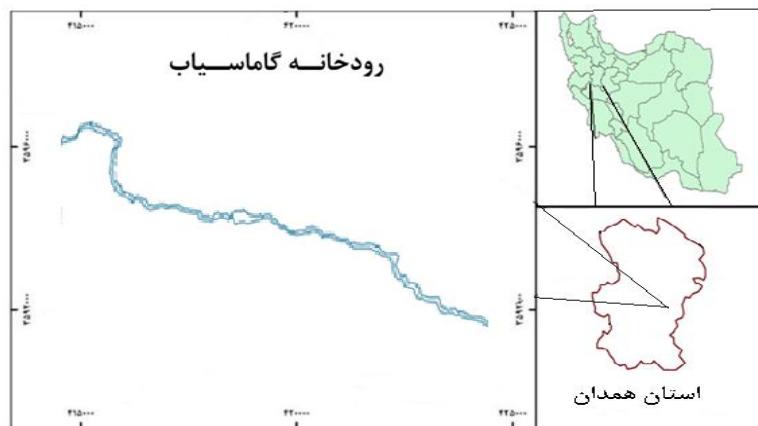

شکل ۱. موقعیت رودخانه گاماسیاب در غرب کشور

این پژوهش به بررسی مشخصات برخی پارامترهای هندسی قسمتی از رودخانه گاماسیاب با استفاده از داده‌های سنجش از دور و نرم افزار GIS پرداخته است. با توجه به عدم دسترسی به سایر داده‌ها نظیر عکس‌های هوایی، از داده‌های ماهواره‌ای لندست که تا سال ۲۰۱۳ در دسترس بود، استفاده شده است. تصاویر سنجنده TM و ETM به شماره ۱۹۹۰۰۹۰۷ با قدرت تفکیک ۲۸/۵ متر بدین منظور بررسی شدند. اطلاعات مکانی لازم در مورد رودخانه مذکور، پس از انجام تصحیحات لازم به روی عکس هوایی و تصاویر ماهواره‌ای، با استفاده از نرم‌افزارهایی همچون ARCGIS و ENVI استخراج می‌گردد. این تصحیحات به طور خلاصه شامل: ترکیب باندها، برش ترکیب رنگی و تعیین مرز، نسبت گیری باندها، برش نهایی تصاویر به وسیله مرز، وکتور کردن تصاویر، فیلتر باز کردن تصاویر، دیجیت کردن و در نهایت تغییر فرمت آن به نرم افزار اتوکد می‌باشد که مرحله به مرحله انجام گردید. هرچند از شرح کامل مراحل در اینجا صرفنظر شده است.

پارامترهای هندسی رودخانه گاماسیاب و نحوه محاسبه آن‌ها با نرم‌افزار اتوکد
اغلب تحقیقات در زمینه مورفولوژی بر رودخانه‌های با الگوی پیچان‌رود بدليل فراوانی این الگو نسبت به دیگر الگوها صورت می‌گیرد. جهت توصیف الگوی پیچان‌رودها یکسری




پارامترهای هندسی مرتبط با پلان رودخانه تعریف می‌شود که با تجزیه و تحلیل فراوانی و اندازه آن‌ها در طول رودخانه در زمان‌های مختلف روند تغییرات رودخانه در ابعاد مکان و زمان قابل بررسی است. پارامترهای هندسی مورد مطالعه در این تحقیق شامل شعاع مرکزی، زاویه مرکزی، طول رودخانه و تعداد قوس‌ها می‌باشد.

زاویه مرکزی و شعاع پیچان رودها

چم قسمتی از رودخانه است که از دو خم متواالی و معکوس که بهم متصل شده‌اند، تشکیل می‌گردد. برای تعیین ابعاد خم و چم در رودخانه ابتدا محور رودخانه ترسیم شده و دوایری بر بازه‌های منحنی رودخانه مماس می‌شود. زاویه مرکزی و شعاع این دوایر به عنوان زاویه مرکزی و شعاع پیچان‌ود خوانده می‌شود. تعداد قوس‌ها نیز برابر است با تعداد دایره‌های مماس در مسیر طولی رودخانه.

تغییرات ایجاد شده در مسیر رودخانه با الگوی پیچش‌ها و دایره‌های مماس بر آن‌ها، پس از رقومی کردن مسیر رودخانه از روی تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی برای هر دوره در محیط نرم افزاری ARC GIS بدست آمده که شکل (۲) موقعیت دایره‌های مماس بر مسیر رودخانه در دوره زمانی مورد نظر را در نرم افزار اتوکد نشان می‌دهد. در نهایت با نرم افزار آماری SPSS پارامترهای بدست آمده در نرم افزار اتوکد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

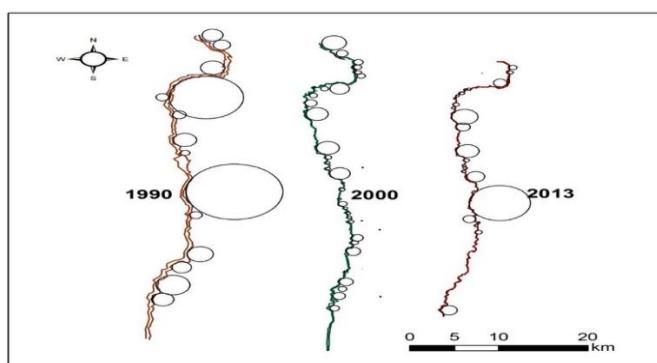

شکل ۲. موقعیت دایره‌های مماس بر مسیر رودخانه در سه دوره زمانی مورد نظر


یافته‌ها و بحث

پس از رقومی کردن مسیر رودخانه از روی تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی برای هر دوره در محیط نرم‌افزارهای Arc GIS و ENVI مسیر رودخانه به دست آمد که در شکل (۳) نشان داده شده است. پردازش تصاویر حاکی از آن است که به صورت ظاهری مورفولوژی رودخانه در سه دوره زمانی تغییر کرده است و جابجایی‌های متعددی را متحمل شده است. پارامترهای هندسی مورداستفاده برای بررسی تغییرات شامل شعاع مرکزی، زاویه مرکزی، طول رودخانه و تعداد قوس‌ها که پس از محاسبه در محیط نرم‌افزار اتوکد، تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن‌ها در جداول‌های (۱) تا (۳) در سه دوره زمانی آمده است. نتایج پردازش تصاویر ماهواره‌ای و پارامترهای هندسی به دست آمده در بازه موردمطالعه از رودخانه گاماسیاب نشان می‌دهد که مورفولوژی رودخانه در سه دوره تغییر کرده است. اما میزان تغییرات در سال ۲۰۱۳ بیش از سال‌های ۲۰۰۰ و ۱۹۹۰ بوده است. میانگین پارامترهای اندازه گیری شده در جدول (۴) ارائه شده است. بر اساس داده‌های این جداول، میانگین شعاع قوس‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ از عدد ۲۰۳ به حدود ۵۹۳ متر رسیده که روند افزایشی داشته است. علت این افزایش را می‌توان تغییر الگوی رودخانه به سمت پیچان-رودی دانست. با توجه به بازدهی‌های میدانی که در طول قسمتی از سواحل رودخانه انجام گردید، دلیل عدم تغییر الگوی این رودخانه عدم پوشش گیاهی مناسب در سواحل و فرسایش کناری رودخانه و همچنین تصرف در بخشی از سواحل آن است که منجر به فرسایش بخش بیرونی و رسوبگذاری در بخش داخلی خم‌ها شده که با گذشت زمان تشدید شده و الگوی رودخانه به سمت پیچان‌رودی شدن پیش رفته است.

از طرفی دیگر همچنین میانگین زاویه مرکزی قوس‌ها از حدود ۵۸ درجه در سال ۱۹۹۰ به ۶۲/۵ درجه تغییر کرده است. با توجه به افزایش شعاع قوسها و تعداد آن‌ها انتظار می‌رود طول رودخانه بیشتر شود که نتایج بدست آمده، آن را تائید می‌کند. چراکه طول رودخانه از ۵۱ کیلومتر در طول ۳۰ سال حدود ۶۰ کیلومتر افزایش یافته است. میزان رشد پیچش قوس‌ها بر اساس زاویه مرکزی در سه دوره زمانی در جدول (۵) نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۰ بیش از ۱۶ درصد از مسیر رودخانه، ۳۳ درصد آن در سال ۲۰۰۰ و حدود ۱۰ درصد



آن در سال ۲۰۱۳ بصورت شبیه خم‌دار بوده است. در حالیکه در سال ۱۹۹۰ حدود ۸۳ درصد رودخانه به شکل خم‌دار توسعه نیافته، در سال ۲۰۰۰ حدود ۵۰ درصد و در سال ۲۰۱۳ این عدد به حدود ۸۰ درصد رسیده است. نتایج تغییرات زاویه مرکزی پیچ‌ها نیز نشان می‌دهد که تمایل رودخانه به سمت تبدیل بازه‌های مستقیم به پیچانرود بوده است. میزان رشد پیچش قوس‌ها بر اساس زاویه مرکزی نشان داد که در سال ۱۹۹۰ خم‌دار توسعه یافته در مسیر رودخانه وجود نداشته و در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ به ترتیب به عدد ۱۶/۷ درصد و حدود ۱۰ درصد به ترتیب رسیده است. البته در طول ۳۰ سال بررسی تغییرات رودخانه، خم‌دار بیش از حد توسعه یافته و شکل شاخ گاوی در بازه مورد نظر وجود نداشته است چرا که مشاهده الگوهای خم‌دار بیش از حد توسعه یافته و شکل شاخ گاوی به مطالعه طولانی تر از نظر زمانی نیاز دارد.

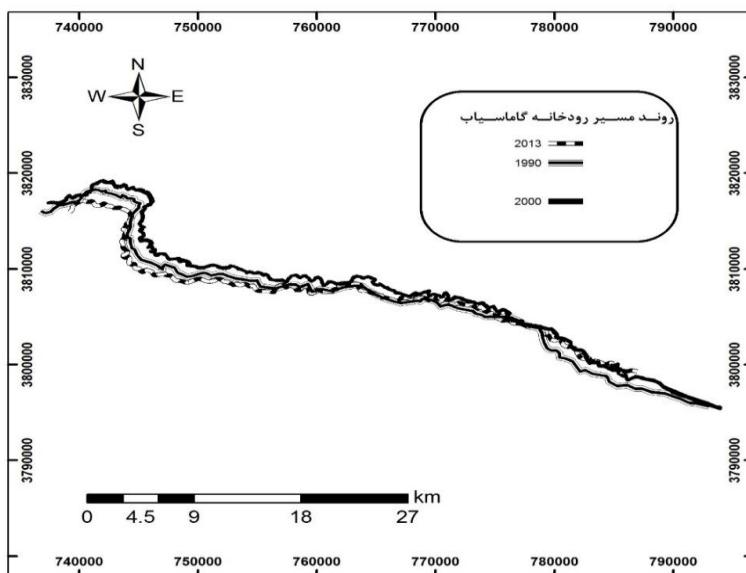

شکل ۳. مسیر رودخانه گاماسیاب در سه دوره زمانی

جدول ۱. نتایج تجزیه و تحلیل آماری پارامترهای هندسی قوس‌های رودخانه گاماسیاب سال ۱۹۹۰ میلادی

پارامتر	میانگین	انحراف معیار	ضریب تغییرات	حداقل	حداکثر	چولگی	کشیدگی
شعاع مرکزی (متر)	۲۰۳/۷	۱۰۲۸	۵/۰۴	۲۲۷۱	۴۹۴۷	۱/۸۶	۱/۷۱
زاویه مرکزی (متر)	۵۸/۱۷	۱۴/۴۱	۴/۰۴	۳۹	۸۱	۰/۴	۰/۵۲

جدول ۲. نتایج تجزیه و تحلیل آماری پارامترهای هندسی قوس‌های رودخانه گاماسیاب سال ۲۰۰۰ میلادی

پارامتر	میانگین	انحراف معیار	ضریب تغییرات	حداقل	حداکثر	چولگی	کشیدگی
شعاع مرکزی (متر)	۵۷۹	۳۸۵/۶	۰/۶۶	۱۰۲	۱۴۷۳	-۰/۹	-۰/۰۷
زاویه مرکزی (متر)	۶۰/۱	۲۴/۶	۵/۰۲	۱۰	۹۵	۰/۴	-۰/۱۸

جدول ۳. نتایج تجزیه و تحلیل آماری پارامترهای هندسی قوس‌های رودخانه گاماسیاب سال ۲۰۱۳ میلادی

پارامتر	میانگین	انحراف معیار	ضریب تغییرات	حداقل	حداکثر	چولگی	کشیدگی
شعاع مرکزی (متر)	۵۹۳/۱	۵۸۹/۸	۰/۹۹	۱۳/۱	۳۴۴۷	۲/۹	۱۳/۱
زاویه مرکزی (متر)	۶۲/۵	۱۶/۸	۰/۲۶	۳۰	۹۷	-۰/۶	-۰/۶۶




جدول ۴. میانگین پارامترهای هندسی مورد اندازه‌گیری

تعداد قوس	طول رودخانه (کیلومتر)	زاویه مرکزی (درجه)	شعاع مرکزی (متر)	سال‌های بررسی
۱۵	۵۱	۵۸/۱۷	۲۰۳/۷	۱۹۹۰
۳۱	۵۵/۷۷	۶۰/۱	۵۷۹	۲۰۰۰
۴۰	۵۹/۹۰	۶۲/۵	۵۹۳/۱	۲۰۱۳

جدول ۵. میزان رشد پیچش قوس‌ها بر اساس زوایه مرکزی در سه دوره زمانی

درصد فراوانی			زاویه مرکزی خم (درجه)	شكل رودخانه
۲۰۱۳	۲۰۰۰	۱۹۹۰		
۹/۷۵	۳۳/۲۳	۱۶/۶	-۴۱	شبیه خم‌دار
۸۰/۴	۵۰/۰۶	۸۳/۴	۴۱-۸۵	خم‌دار توسعه‌نیافته
۹/۸۵	۱۶/۷	۰	۸۵-۱۵۸	خم‌دار توسعه‌یافته
.	.	.	۱۵۸-۲۹۶	خم‌دار بیش از حد توسعه‌یافته
.	.	.	>۲۹۶	شاخ گاوی

شکل (۴) مقادیر زوایه مرکزی قوس‌های رودخانه در سال ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ را نشان می‌دهد. همانطور که از شکل مشخص است با افزایش شعاع و زوایه مرکزی قوس‌ها تعداد پیچ‌ها نیز افزایش یافته و از ۱۵ عدد در سال ۱۹۹۰ به ۳۱ عدد در سال ۲۰۰۰ و به ۴۱ عدد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده و تصاویر گوگل ارث، دلیل افزایش تعداد قوس‌ها در طی ۳۰ سال در این رودخانه تغییر کاربری اراضی اطراف رودخانه و دخل و تصرف در بستر رودخانه خصوصاً در نواحی شهری و روستایی است.

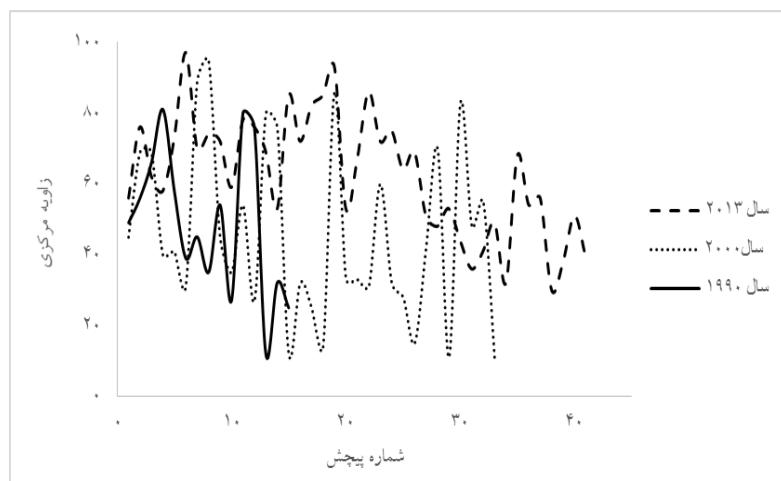

شکل ۴. مقادیر زاویه مرکزی قوس‌های رودخانه گاماسیاب در هر سه دوره زمانی

نتیجه گیری


یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در سه دوره زمانی مورد پژوهش تغییرات چشمگیری در رودخانه دیده می‌شود؛ به طوری که میزان تغییرات ایجاد شده در ابتدای این بازه کمتر از انتهای بازه زمانی مورد نظر دیده می‌شود. تغییرات طول رودخانه از ۵۱ کیلومتر در سال ۱۹۹۰ به $\frac{55}{7}$ کیلومتر در سال ۲۰۰۰ و به $\frac{59}{9}$ کیلومتر در سال ۲۰۱۳ رسیده است. افزایش طول رودخانه از سال ۱۹۹۰ نسبت به سال ۲۰۱۳، و در نتیجه آن کاهش شبی بستر، تغییر کاربری اراضی، احتمالاً وجود سازندهای فرسایش پذیر می‌تواند از علل ناپایداری رودخانه باشد. بررسی پارامترهای هندسی به دست آمده نیز گویای آن است که با افزایش تعداد مئاندر از سال ۱۹۹۰ آن تا سال ۲۰۱۳ تغییرات مورفولوژی قابل توجهی در این بازه از مسیر رودخانه دیده می‌شود. به گونه‌ای که با توجه به روند افزایشی شعاع پیچان رودها و زاویه مرکزی از سال ۱۹۹۰ نسبت به سال ۲۰۱۳ رودخانه به حالت پیچان رودی درآمده است و یا اینکه پیچان رودها توسعه یافته‌اند. رضایی مقدم و پیروزی نژاد (۱۳۹۲) تغییرات بخشی از رودخانه گاماسیاب را طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ بررسی کردند و گزارش کردند که سطوح فرسایش یافته رودخانه بیشتر از سطوح رسوبگذاری بوده است که بدلیل تغییر



مسیر و جابجایی رودخانه گاماسیاب اتفاق افتاده است که نتایج این تحقیق دستآوردها را تأکید می‌کند. بررسی تصاویر و نقشه‌ها و بازدیدهای میدانی در بخش‌هایی از رودخانه نشان می‌دهد که تصرف در حریم رودخانه و پوشش گیاهی نامناسب در سواحل آن باعث افزایش فرسایش کناری و تغییر الگوی رودخانه به پیچانزودی شده است. هرچند فرآیند فرسایش و رسوبگذاری بصورت طبیعی در رودخانه‌ها اتفاق افتاده و با دخالت‌های بشر تشديد می‌شود. از طرفی می‌توان نتیجه گرفت که تصاویر ماهواره‌ای TM دارای قابلیت مناسبی برای بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه‌های در ابعاد و اندازه گاماسیاب هستند را دارد. زیرا تصاویر ماهواره‌ای به دلیل بالاتر بودن تفکیک طیفی (تعداد باندهای بیشتر) در بعضی مواقع قابلیت بیشتری بر خودار هستند.

منابع

- ارشد، صالح؛ مرید، سعید؛ میرابوالقاسمی، هادی (۱۳۸۶)، «بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه‌ها با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردي رودخانه کارون از گوند تا فارسیات (۱۳۶۹-۸۲)»، *علوم کشاورزی و منابع طبیعی*، دوره ۱۴، شماره ۶، ص ۱۸۰-۱۹۴.
- بیاتی خطیبی، مریم (۱۳۹۳)، «بررسی تغییرات پیچان رود آجی چای در پهنه سیالب دشت»، *نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی*، دوره ۱۸، شماره ۴۹، ص ۷۹-۵۵.
- پیروان، حمیدرضا؛ جعفری اردکانی، علی؛ شریعت جعفری، محسن (۱۳۹۵)، «طبقه بنده مورفولوژیکی رودخانه قزل اوزن سفلی و روند تغییرات آن»، *نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز*، جلد ۸، شماره ۲، ص ۱۵۲-۱۶۴.
- جواهری طهرانی، محسن؛ موسوی، سید فرهاد؛ حسینی، خسرو (۱۳۹۵)، «مطالعه ریخت‌شناسی پیچان رودها با جریان کنترل شده با استفاده از تکنیک‌های RS و GIS (مطالعه موردي: رودخانه زاینده رود در پایین دست سد زاینده رود)»، *نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)* سال بیستم، شماره هفتاد و هفتم، ص ۲۵-۴۳.
- رشیدی، مریم؛ حسین زاده، رضا؛ سپهر، عادل؛ زارعی، حیدر؛ خانه باد، محمد (۱۳۹۵)، «مطالعه تغییرات مورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال ۱۹۵۴ تا ۲۰۱۱ (۱۳۳۴ تا ۱۳۹۱)»، *نشریه پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی*، سال پنجم، شماره یک، ص ۴۳-۵۹.
- رضایی مقدم، محمدحسین؛ ثروتی، محمدرضا؛ اصغری سراسکانزود، صیاد (۱۳۹۱)، «بررسی تغییرات الگوی هندسی رودخانه قزل اوزن با استفاده از تحلیل هندسه فراکتال»، *نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی*، دوره ۱۶، شماره ۴۰، ص ۱۳۹-۱۱۹.
- رضایی مقدم، محمدحسین؛ پیروزی نژاد، نوشین (۱۳۹۳)، «بررسی تغییرات مجرأ و فرسایش کناره‌ای در رودخانه گاماسب از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۹»، *نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی*، دوره ۱۸، شماره ۴۷، ص ۱۲۲-۱۰۹.

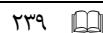

- محمدی، ملیحه؛ سیف، عبدالله (۱۳۹۳)، « بررسی روند تغییرات رخسارهای ژئومورفولوژی مخروطه دلتایی زاینده رود را با استفاده از سنجش از دور»، کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، سال ۵، شماره ۱، ص ۴۵-۵۹.
- یمانی، مجتبی؛ شرفی، سیامک (۱۳۹۱)، « ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هررود در استان لرستان»، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره ۴۵، ص ۳۲-۱۵.
- یوسفی، صالح؛ وفاخواه، مهدی؛ میرزاپور، سمیه؛ توانگر، شهرلا (۱۳۹۲)، « تغییرات برخی از پارامترهای مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از سنجش از دور (سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۶۸)»، سنجش از دور و GIS ایران، شماره یک، ص ۹۶-۸۵.
- Clerici, A., Perego, S., Chelli, A., Tellini, C. (2015), "Morphological changes of the floodplain reach of the Taro River (Northern Italy) in the last two centuries", *Journal of Hydrology*, 527, 1106-1122.
- Goswami, U., Sarma, J. N., Patgiri, A. D. (1999), "River channel changes of the Subansiri in Assam, India", *Geomorphology*, 30(3), 227-244.
- Leopold, L. B., Wolman, M. G. (1960), "**River meanders**", Geological Society of America Bulletin, 71(6), 769-793.
- Timár, G. (2003), "Controls on channel sinuosity changes: a case study of the Tisza River, the Great Hungarian Plain", *Quaternary Science Reviews*, 22(20), 2199-2207.
- Ollero, A. (2010), "Channel changes and floodplain management in the meandering middle Ebro River, Spain", *Geomorphology*, 117(3), 247-260.
- Remondo, J., Soto, J., González-Díez, A., de Terán, J. R. D., Cendrero, A. (2005), "Human impact on geomorphic processes and hazards in mountain areas in northern Spain", *Geomorphology*, 66(1), 69-84.

- Winterbottom, S. J. (2000), "Medium and short-term channel planform changes on the Rivers Tay and Tummel, Scotland", *Geomorphology*, 34(3), 195-208.